

Hauts-de-France, Aisne
Soucy
8 place de la Mairie

Ferme, dite ferme de Saint-Médard

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00067131
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 1989, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00115952

Désignation

Dénomination : ferme
Appellation : ferme de Saint-Médard
Parties constituantes non étudiées : jardin, enceinte, remise, grange, fenil, étable, étable à chevaux, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, B, 515 à 520 ; 1984, AB, 25 à 27

Historique

Il est difficile de cerner la date d'implantation de cette ferme d'abbaye qui, jusqu'à la Révolution, a été la propriété de l'abbaye bénédictine Saint-Médard de Soissons. D'anciens documents la mentionnent sous le nom de "cense de la Grande Maison de Soucy" ou plus simplement "ferme de Soucy", désignations aujourd'hui remplacées par celle de "ferme de Saint-Médard". Si le domaine de Soucy apparaît dans le cartulaire de Saint-Médard en 1161, en revanche l'abbé Houllier signale que cette ferme a eu pour origine une communauté de religieux guillelmites, ordre fondé par des suiveurs de Guillaume de Malaval au milieu du 12^e siècle et tourné vers une vie érémitique. Une telle affirmation est surprenante, car cet ordre, implanté en France au 13^e siècle, y a eu peu de maisons. Mais quelle que soit l'origine de cette exploitation agricole à Soucy, aucun de ses bâtiments ne semble être antérieur au 13^e siècle. On peut dater de ce siècle l'ancienne entrée monumentale de la ferme, aujourd'hui détruite, le petit bâtiment adjacent, toujours présent - mais surhaussé -, et peut-être la grange, du 13^e ou du 14^e siècle, qui a reçu quelques modifications au cours des siècles suivants.

L'entrée primitive de la ferme, qui existait encore à la fin du 19^e siècle, est connue par un dessin d'Amédée Piette réalisé en 1871 et par des descriptions. Elle était formée d'un bâtiment à un étage, dont le rez-de-chaussée était percé d'un passage charretier voûté et d'un passage piétonnier. La porte charretière, fermée à l'origine par une herse, était encadrée à l'extérieur par deux puissants contreforts, que Jules-Henri Leclercq de Laprairie dit avoir été surmontés de "tourelles". La pièce ménagée à l'étage de cet ouvrage d'entrée, était chauffée par une cheminée, dont on voyait encore au 19^e siècle la mitre de section circulaire, caractéristique du 13^e siècle.

Pendant la guerre de Cent Ans, le passage de bandes armées de toutes nationalités dans cette partie de la France fait subir des pertes immenses aux religieux de Saint-Médard, tant par les destructions que par les pillages et le manque à gagner. Dans un compte-rendu du 10 juillet 1366 adressé au Saint-Siège, l'abbaye énumère les grands dommages survenus à ses propriétés, parmi lesquelles la ferme de Soucy - qui était d'un excellent rapport - est signalée comme pillée et dévastée. On en a souvent conclu que la ferme avait été entièrement rebâtie à la fin du 14^e siècle ou au début du 15^e siècle. Cette déduction est sans doute très exagérée, dans la mesure où Soucy ne sert pas d'exemple dans le paragraphe consacré aux bâtiments effondrés ou incendiés. En revanche, les religieux insistent sur les énormes pertes mobilières qu'ils y ont subies, soulignant en outre qu'il n'est pas resté un seul animal dans l'exploitation. Les bâtiments ont assurément été restaurés après cette période de conflits, et certains peut-être réédifiés ; mais, en l'état actuel des connaissances, rien ne permet

d'imaginer une reconstruction en totalité, ce qui peut expliquer que la ferme ait conservé, jusqu'au 19^e siècle au moins, un plan fort irrégulier.

Faute de documentation, il n'est pas possible de connaître l'évolution de la ferme sous l'Ancien Régime. On date souvent du 16^e siècle la construction du mur qui enclose les jardins, et contient au nord-est et au sud-est la poussée de leurs terres. Toutefois, les différents appareils de sa maçonnerie témoignent en réalité de réparations ou de reconstructions partielles à différentes époques, depuis la période médiévale, surtout du côté de la vallée et de la sente des Escaliers. Les étables nord ont été édifiées au 16^e ou au 17^e siècle, ce que suggèrent leur pignon à rampants en saillie et les chaînes de pierre visibles dans la maçonnerie de moellon. D'après son apparence, le corps de logis semble avoir été reconstruit - au moins partiellement - au 17^e siècle.

Le 17 décembre 1790, la visite destinée à l'estimation de ces biens nationaux est effectuée par Jean-Chrysostome Danré, laboureur à Faverolles, Nicolas Rousselle, entrepreneur de bâtiments, et Nicolas Goda, maître charpentier, ces deux derniers demeurant à Villers-Cotterêts. Ils dressent ainsi la première description connue des bâtiments de l'exploitation, les baux ne renfermant en général qu'une énumération désordonnée et imprécise. La ferme, exploitée par Louis Gibert, se compose alors d'un long et haut corps de logis, d'une grange à blé et à avoine, de plusieurs écuries et bergeries, d'une étable à vaches, d'un toit à porcs et de hangars, disposés autour d'une cour centrale accessible par la grande porte fortifiée. Un colombier de plan carré est isolé dans la cour. À cette époque, seuls le logis, le colombier et la porte fortifiée sont protégés par de la tuile, tous les autres bâtiments - grange comprise - étant recouverts de chaume. La ferme se complète d'une mare ou abreuvoir, d'un puits de 80 pieds (environ 25 m) de profondeur, d'un jardin, enfin d'un mur de clôture de 400 m de longueur sur 3 m de hauteur, et bien sûr de terres. Ces biens sont adjugés à leur exploitant, le 12 janvier 1791, pour la somme de 120300 livres.

Les bâtiments sont fortement modifiés dans le courant du 19^e siècle. Le logis est agrandi, la longue étable attenante est transformée et surélevée. Le 21 décembre 1834, le propriétaire de la ferme acquiert en outre de la commune de Soucy une bande de terrain attenante au logis, lui permettant d'enclore totalement le cœur de son domaine. Les deux bâtiments qui forment la pointe orientale de la ferme sont bâtis après 1835, puisqu'ils ne figurent pas sur le cadastre "napoléonien". Plusieurs constructions subissent des transformations de leurs parties hautes et des réfections de leurs pignons - en particulier, la grange - et abandonnent progressivement le chaume en faveur de la tuile et de l'ardoise. Le pigeonnier est abattu, postérieurement à 1835 puisqu'il est encore représenté sur ce plan cadastral. Les dates de 1871 et 1881, portées sur un dessin d'Amédée Piette, révèlent que l'ouvrage d'entrée, sans doute inadapté au passage de machines agricoles de grande taille, a été détruit vers la fin du 19^e siècle pour faire place à la porte actuelle, plus large.

D'après le dossier de dommages de guerre - très incomplet - la Première Guerre mondiale paraît avoir causé assez peu de destructions. À l'exception des déprédations provoquées par l'occupation de troupes, le devis descriptif et les documents conservés ne signalent que le "bâtiment du fond" détérioré par un obus et dont la couverture est à refaire. Les bâtiments agricoles sont donc restaurés après la guerre. Ils ne paraissent avoir subi que peu de transformations par la suite, hormis l'étable sud-ouest, transformée en remise.

Période(s) principale(s) : 13^e siècle (?), 14^e siècle (?), 19^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 16^e siècle, 17^e siècle

Description

La ferme de Soucy, ancienne propriété de l'abbaye Saint-Médard de Soissons, est implantée sur le bord du plateau qui domine le flanc occidental de la vallée où s'étage une partie du village. Les bâtiments, qui délimitent une cour centrale de forme très irrégulière, sont situés au centre d'un enclos et sont entourés par des jardins - jardin d'agrément, potager, verger - sur trois côtés et par une pâture au nord. Ce terrain est clos par un mur constitué de deux parements de pierre de taille calcaire, entre lesquels prend place un blocage de terre et de moellons. La muraille est épaulée de contreforts, dont certains servent d'appui à un encorbellement, vestiges d'anciennes échaugettes, aujourd'hui disparues. Ces encorbellements ont conservé un décor sculpté de têtes humaines.

Les bâtiments sont construits en calcaire et la plupart sont couverts en ardoise.

La construction qui avoisine l'entrée au sud, édifiée en pierre de taille, comporte un sous-sol, accessible depuis la cour par un escalier médiéval avec voûte à ressauts, et un étage. Elle est couverte d'un toit à deux pans, avec une croupe au sud-est et un pignon découvert à redents au nord-ouest. Deux petits bâtiments adventices en pierre lui font suite, au sud-est de la cour. L'un, édifié en pierre de taille et moellon, est protégé par un appentis massé ; l'autre, en pan de bois et en pierre de taille, est surmonté d'un toit à deux pans et croupe polygonale. Le vaste logis, bâti en pierre de taille, possède une élévation sur cour aux percements irréguliers. Il comprend un rez-de-chaussée, un étage et un grenier, desservis par un escalier dans œuvre. Son toit, ici couvert de tuile plate, s'achève au nord-est par un pignon découvert et au sud-ouest - sur l'extension du logis - par une croupe. Le long bâtiment contigu, qui abritait à l'origine une écurie, une bergerie et sans doute un fenil, est édifié en moellon et protégé par un toit à pignon couvert et pignon découvert à redents. Une petite étable ou petite remise le prolonge, encore surmontée en 1990 d'un toit à deux pans en tuile mécanique à emboîtement.

Le côté nord-est de la cour est d'abord bordé par une remise en pierre de taille, couverte d'un toit à longs pans, entre un pignon découvert et un pignon couvert. Vient ensuite une construction en pierre de taille, à usage d'étable (à chevaux ?) et de fenil, dominée par un toit à longs pans et pignon couvert. Une autre étable-fenil, qui forme un angle obtus avec la

précédente, s'allonge au nord en direction de la grange. Sa maçonnerie, qui unit la pierre de taille au moellon, est renforcée par des jambes harpées. Elle est surmontée d'un toit à longs pans et pignon découvert.

La grange, de plan rectangulaire, est l'édifice le plus remarquable de l'ensemble. Principalement bâtie en moellon, elle comporte néanmoins divers éléments en pierre de taille, tels le pignon sud-est, des parties du mur-pignon nord-ouest, et généralement les contreforts et les chaînes d'angle. Le contrefort central du pignon nord-ouest est amorti par une sorte d'échauguette sur trompes, probablement décorative. Un toit à longs pans protège le bâtiment, entre un pignon couvert au sud-est et un pignon découvert à redents au nord-ouest. À l'intérieur, la grange est divisée en trois vaisseaux parallèles de quatre travées, délimités par deux séries de trois supports quadrangulaires, formés chacun de trois éléments superposés de taille décroissante. La charpente repose directement sur ces supports et sur les murs. La porte charretière d'origine donnait accès, depuis la cour, dans le vaisseau central. Cette baie a été murée. Actuellement, une porte ménagée à chaque extrémité du vaisseau occidental permet d'accéder à la grange, tant depuis la cour que depuis la pâture à l'arrière. Quelques petites constructions en pierre, couvertes d'un appentis ou d'un appentis massé, s'adosent aux murs nord-est et sud-est de la grange.

Deux bâtiments à usage d'étables - le plus proche de l'entrée sert actuellement de remises - sont disposés en retour d'équerre et bornent l'angle occidental de la cour. Leur maçonnerie est surtout faite de moellons. Le plus proche de la grange est couvert d'un toit à longs pans et pignon découvert à redents. Contrairement à son voisin, le plus proche de l'entrée de la ferme a reçu un toit à pignon couvert en tuile plate. À la fin du 20^e siècle, cet ensemble de bâtiments se complétait d'un hangar agricole, situé à l'extérieur des bâtiments, et sous lequel se trouvait également le travail à ferrer. Cette construction, qui était abritée sous un toit à longs pans et pignons couverts en tuile plate, n'existe plus actuellement (2016).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moyen appareil ; calcaire, moellon

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; pignon couvert ; toit à deux pans, croupe ; noue ; appentis ; appentis massé

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à cour fermée ; pignon découvert à redents

État de conservation : restauré

Décor

Techniques : maçonnerie

Précision sur les représentations :

Un décor sculpté de têtes humaines orne l'encorbellement des échauguettes de l'enceinte.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Protections : inscrit MH partiellement, 1928/02/08

Seule la grange médiévale bénéficie d'une protection au titre des Monuments Historiques.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AN. Série MC (minutier central des notaires de Paris) ; sous-série étude CXVII : MC/ET/CXVII/901 (**notaire : Pierre Margantin ; septembre-octobre 1781**).
Acte du 25 septembre 1781 : renouvellement du bail de la ferme, par les représentants de François-Joachim de Pierre de Bernis, abbé de Saint-Médard, à Louis Gibert et Marie Guay son épouse.
- AD Aisne. Série E (archives notariales) ; minutier 304 E : 304 E 311 (Hugues-Honoré-Izéri Mennesson, notaire à Villers-Cotterêts ; 1834).
Acte n° 326 du 21 décembre 1834 : adjudication d'un terrain appartenant à la place communale.

- AD Aisne. Série E-dépôt (Archives communales déposées) ; sous-série E-dépôt 0346 (Soucy) : D 1 (**Registre des délibérations du Conseil municipal : 8 mai 1823-14 juillet 1839**).
Séances des 2 mars 1834 (p. 236-237), 9 avril 1834 (p. 238-239), 23 avril 1834 (p. 240-241).
- AD Aisne. Série Q ; Q 818. **Procès-verbaux d'estimation. Canton de Villers-Cotterêts. Décembre 1790-Ventôse an III**.
Document 10 : procès-verbal de visite et d'estimation de la ferme (17 décembre 1790).
- AD Aisne. Série Q (Documents de la période révolutionnaire) : Q 830 (**procès-verbaux d'adjudication, novembre 1790-mars 1791**).
n° 12 : ferme à Soucy, relevant de la manse abbatiale de Saint-Médard lès Soissons.
- AD Aisne. Série R (Affaires militaires) ; sous-série 15 R (Dommages de guerre) : 15 R 1649 (Soucy).
Dossier 7076 : Propriétés de M. Devouges.

Documents figurés

- **Soucy, plan cadastral** [cadastre napoléonien], section Bu, encre et lavis sur papier, 1835 (copie), 1/2500e (AD Aisne : 3P0915_03).
- **Ferme de St Médard à Soucy**, dessin au crayon et à l'encre, par Amédée Piette, dessinateur, 28 août 1871-1881 (AD Aisne : 8 Fi Soucy 3).
- **Ferme de St Médard à Soucy. Pignon de la grange**, dessin au crayon et à l'encre, par Amédée Piette, dessinateur, 28 août 1871 (AD Aisne : 8 Fi Soucy 4 recto).

Bibliographie

- GASNAULT, Pierre. **Les malheurs de l'abbaye Saint-Médard de Soissons au début de la Guerre de Cent Ans**. *Revue Mabillon. Archives de la France monastique*. Avril-Juin 1960, 3e série, n° 200, p. 69-80.
p. 75.
- HOULLIER, Abbé Pierre. **État ecclésiastique et civil du diocèse de Soissons**. Compiègne : Bertrand, Imprimeur du Roi ; Paris : Mérigot jeune, Libraire, 1783.
p. 388.
- SALMON, Marie-José. **L'architecture des fermes du Soissonnais, son évolution du XIIIe au XIXe siècle. Étude d'architecture rurale**. Sazeray : Fondation Jean Palou (éditeur scientifique), 1971.
p. 72-79.

Périodiques

- LECLERCQ DE LAPRAIRIE, Jules-Henri. **Répertoire archéologique de l'arrondissement de Soissons. Canton de Villers-Cotterêts**. *Bulletin de la société archéologique, historique et scientifique de Soissons*, 1862, t. 16, 9e séance, lundi 6 Octobre 1862, p. 178-203.
p. 196.


Illustrations



Plan-masse et de situation de la ferme, extrait de la section B du plan cadastral de 1835 (AD Aisne : 3P0915_03).
Phot. Archives départementales de l'Aisne
IVR32_20160205002NUCA



Vue de l'entrée de la ferme, dessinée le 28 août 1871 par Amédée Piette (AD Aisne : 8 Fi Soucy 3).
Phot. Patrick Glotain
IVR22_19880201947X

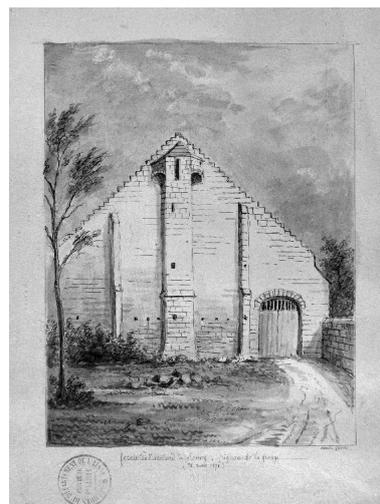

Le pignon nord-ouest de la grange, dessiné le 28 août 1871 par Amédée Piette (AD Aisne : 8 Fi Soucy 4).
Phot. Patrick Glotain
IVR22_19880201948X



Vue de l'entrée de la ferme et du hangar agricole (en 1990).
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900201626XA



Entrée de la ferme et logis : vue extérieure depuis le sud.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200889V



Logis : vue de l'élévation extérieure sud-est.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200890V



Vue de l'entrée de la ferme, depuis la cour.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200879V



Vue de l'élévation sur cour du logis et des étables attenantes.
Phot. Fabrice Charrondière
IVR22_19860200369V



Vue de l'élévation sur cour du logis et des étables attenantes.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200881V



Vue des bâtiments agricoles qui bordent la cour de l'est au nord.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200885V



Vue des étables nord et du pignon sud-est de la grange.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900201106VA



Vue du pignon sud-est de la grange et des étables attenantes.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200883V



Vue de l'élévation sur cour des étables ouest.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200884V



Vue de l'élévation nord-ouest de la grange.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900200955X



Vue du mur d'enceinte qui borde la "sente rurale des Escaliers".

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900201115V



Détail du décor figuré de la base d'une échauguette.

Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19900201925XA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Le territoire communal de Soucy (IA00067121) Hauts-de-France, Aisne, Soucy
Les fermes du canton de Villers-Cotterêts. (IA00066962)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic

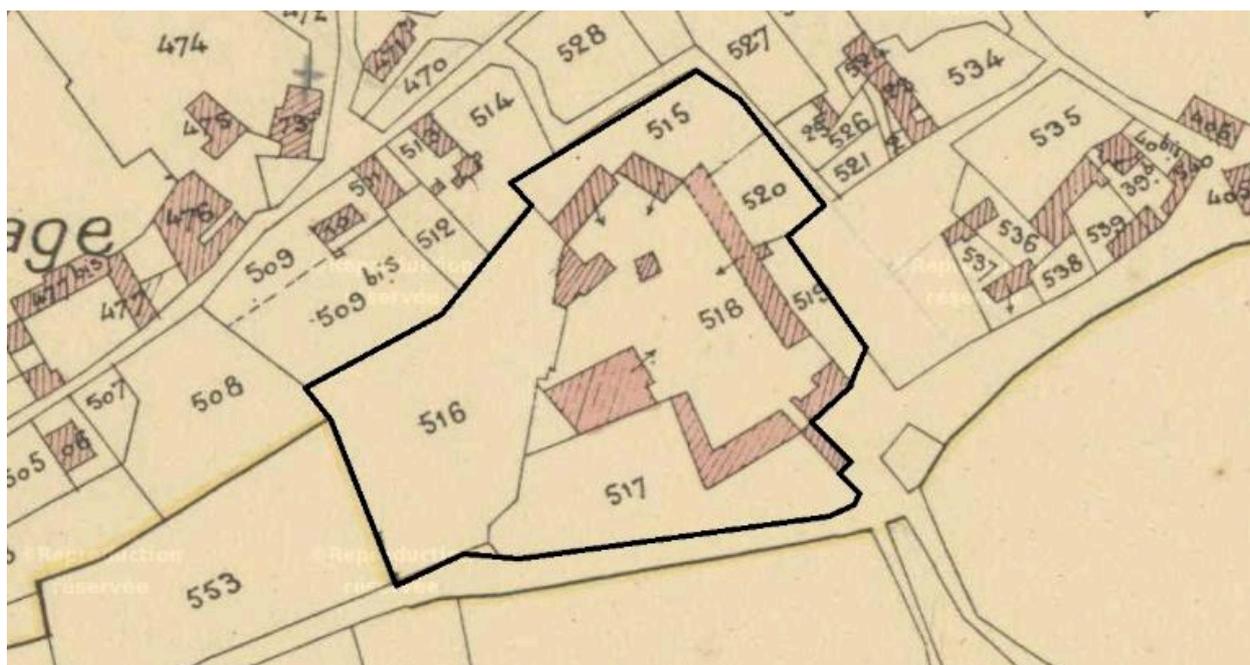

Plan-masse et de situation de la ferme, extrait de la section B du plan cadastral de 1835 (AD Aisne : 3P0915_03).

IVR32_20160205002NUCA

Auteur de l'illustration : Archives départementales de l'Aisne

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée de la ferme, dessinée le 28 août 1871 par Amédée Piette (AD Aisne : 8 Fi Soucy 3).

IVR22_19880201947X

Auteur de l'illustration : Patrick Glotain

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le pignon nord-ouest de la grange, dessiné le 28 août 1871 par Amédée Piette (AD Aisne : 8 Fi Soucy 4).

IVR22_19880201948X

Auteur de l'illustration : Patrick Glotain

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée de la ferme et du hangar agricole (en 1990).

IVR22_19900201626XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée de la ferme et logis : vue extérieure depuis le sud.

IVR22_19900200889V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis : vue de l'élévation extérieure sud-est.

IVR22_19900200890V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée de la ferme, depuis la cour.

IVR22_19900200879V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'élévation sur cour du logis et des étables attenantes.

IVR22_19860200369V

Auteur de l'illustration : Fabrice Charrondière

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'élévation sur cour du logis et des étables attenantes.

IVR22_19900200881V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments agricoles qui bordent la cour de l'est au nord.

IVR22_19900200885V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables nord et du pignon sud-est de la grange.

IVR22_19900201106VA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon sud-est de la grange et des étables attenantes.

IVR22_19900200883V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'élévation sur cour des étables ouest.

IVR22_19900200884V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'élévation nord-ouest de la grange.

IVR22_19900200955X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue du mur d'enceinte qui borde la "sente rurale des Escaliers".

IVR22_19900201115V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

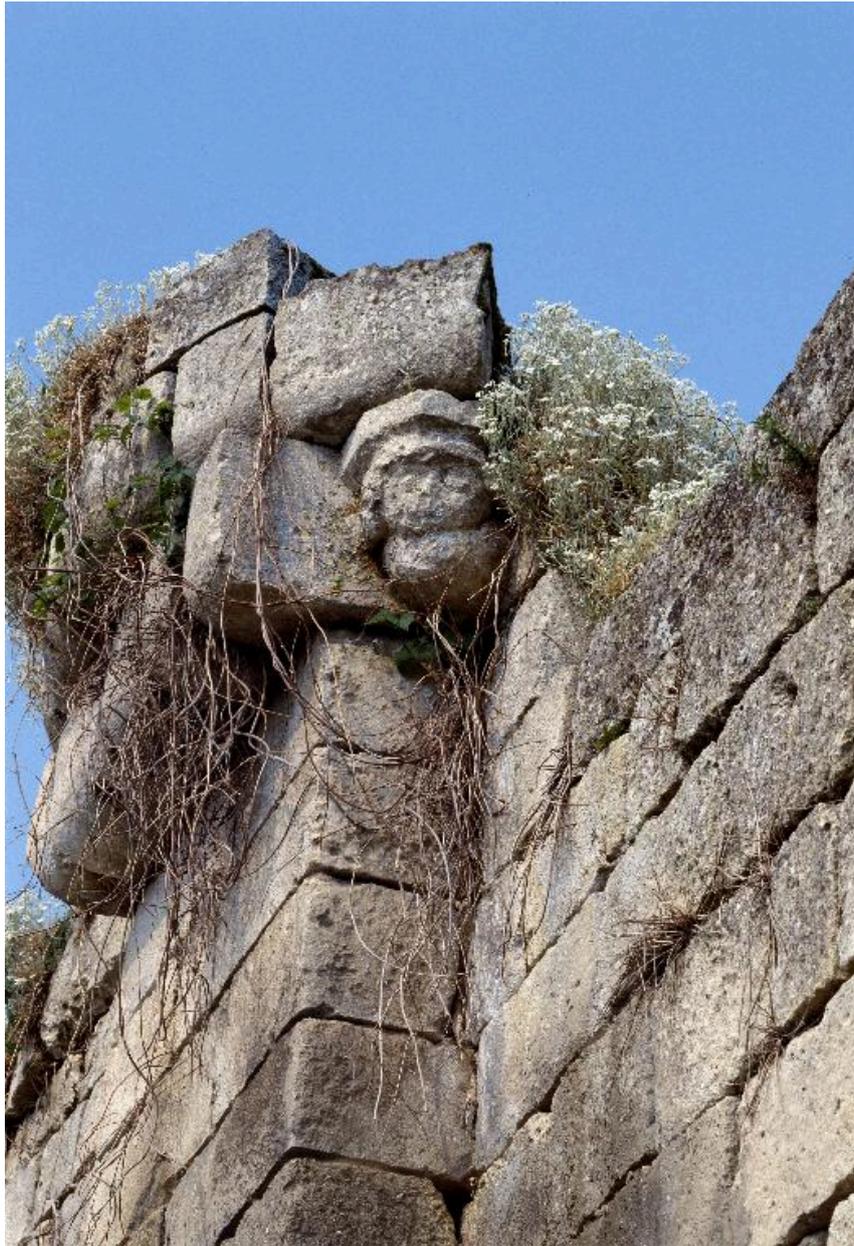

Détail du décor figuré de la base d'une échauguette.

IVR22_19900201925XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

Date de prise de vue : 1990

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation